

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 177»**

344041 г.Ростов-на-Дону
ул. Калининградская, 1 «Б»

Тел.: (863) 222-54-01
Факс: (863) 224-57-87
E-mail: mbdou177@mail.ru

исх. № 244 от 21.09.2015
на № _____ от _____

**Информация
по устранению замечаний Госпожнадзора
по Предписанию № 8 – 202/1/1 от 29 августа 2014г.**


№ п/п	Виды работ (формулировка в точности с предписанием) которые необходимо выполнить	Срок исполнения
1.	На объекте защиты, при эксплуатационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.1 «ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» утвержденных приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст), отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система по зданию.	26.10.2015
2.	На объекте защиты, при эксплуатационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.1 СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша (район групповой ячейки №6), предназначенной для эвакуации людей менее – 1,35 м., а именно: - 1,12 м.	выполнено
3.	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки подвесного потолка на лестничной клетке (район групповой ячейки №6) допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класса КМ0 (потолочные плиты типа «Амстронг»). Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификат ПБ-Г1, В1,Д1,Т1,РП1.	выполнено
4.	На объекте защиты, при эксплуатационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №6 на лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: - 0,80 м.	выполнено
5.	На объекте защиты, при эксплуатационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 лестничная клетка (район кабинета психолога и кабинета заведующей) не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания с уплотнениями в притворах.	выполнено
6.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 дверь, отделяющая лестничную клетку от групповой ячейки № 6 не имеет приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	выполнено
7.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 во всех помещениях групповой ячейки № 6 допускается применение декоративно- отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификат ПБ – Г1, В2, Д3, Т2, РП1.	26.10.2015

8.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из раздевалки групповой ячейки № 6 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	выполнено
9.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из раздевалки групповой ячейки № 5 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	выполнено
10.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 во всех помещениях групповой ячейки № 5 допускается применение декоративно- отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификат ПБ – Г1, В2, Д3, Т2, РП1.	26.10.2015
11.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из моечной групповой ячейки № 5 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	выполнено
12.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша (район групповой ячейки № 5), предназначенной для эвакуации людей менее – 1,35 м., а именно: - 1,12 м.	выполнено
13.	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки подвесного потолка на лестничной клетке (район групповой ячейки № 5) допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класса КМ0 (потолочные плиты типа «Амстронг»). Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификат ПБ-Г1, В1,Д1,Т1,РП1.	выполнено
14.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 лестничная клетка (район кабинета методиста) не имеет дверей для самозакрывания с уплотнениями в притворах.	выполнено
15.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 двери, отделяющие лестничную клетку от групповой ячейки № 4 и музыкального зала не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	26.10.2015
16.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из раздевалки групповой ячейки № 4 в коридор общего пользования 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	выполнено
17.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 во всех помещениях групповой ячейки № 4 допускается применение декоративно- отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификат ПБ – Г1, В2, Д3, Т2, РП1.	26.10.2015

18.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из моечной групповой ячейки № 4 на лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	выполнено
19.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационных выходов из актового зала менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	выполнено
20.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу групповой ячейки № 2 менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 1, 0 м.	выполнено
21.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 во всех помещениях групповой ячейки № 2 допускается применение декоративно- отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификат ПБ – Г1, В2, Д3, Т2, РП1.	26.10.2015
22.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из коридора общего пользования групповой ячейки № 2 в коридор общего пользования 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	выполнено
23.	На объекте защиты, пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград не соответствуют требованиям пожарной безопасности, а именно: предел огнестойкости внутренних перегородок, между помещениями кладовой пищеблока, пищеблока, прачечной, гладильной и коридором общего пользования, менее – EI 15 (в данных перегородках установлены оконные проемы).	26.10.2015
24.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в коридоре общего пользования допускается применение декоративно- отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификат ПБ – Г1, В2, Д3, Т2, РП1.	26.10.2015
25.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 лестничные клетки (район кабинета мед блока, кладовой пищеблока, гладильной и центрального выхода) не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	выполнено
26.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 4 непосредственно наружу менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 1, 0 м.	выполнено
27.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 во всех помещениях групповой ячейки № 1 допускается применение декоративно- отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификат ПБ – Г1, В2, Д3, Т2, РП1.	26.10.2015

28.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из коридора общего пользования групповой ячейки № 4 на лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,80 м.	выполнено
29.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушении пп.(в) п. 7.2 СП 7.13130.2013 система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре не предусмотрена из коридора 1-го этажа длиной более 15 м. без естественного проветривания.	26.10.2015
30.	На объекте защиты, в помещениях детского дошкольного образовательного учреждения класса Ф1.1 в коридоре общего пользования центрального выхода допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 линолеум. Показатели класса пожарной опасности строительных материалов в представленном сертификате ПБ – Г1, В2, Д3, Т2, РП1.	26.10.2015
31.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки № 6 допускается выступ из труб отопления.	26.10.2015
32.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в полу на путях эвакуации групповой ячейки № 5 допускается выступ из труб отопления.	26.10.2015

Заведующий МБДОУ № 177

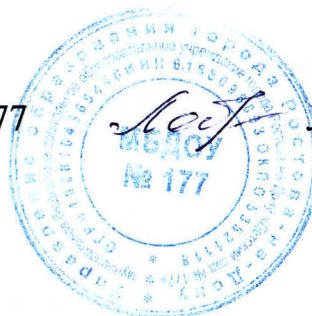

Л.В. Оболенская